

INFORMATION PRODUIT

SUPPRESSION DE LA CONTREFEUILLURE SUR C43 & P43

Depuis le 07 juin 2021 les contrefeuillures présentes sur les références CLIMAFONE 43 et PREMAFONE 43 sont supprimées, en dehors des cas ci-dessous :

- > Huisserie Bois en place avec feuillure inférieure à 56 (iso).
- > Huisserie Métallique en place avec feuillure inférieure à 58 (iso).

Attention à bien vérifier la dimension de feuillure en place lors du traitement des commandes de portes bois !

Concernant les commandes et devis sur la partie huisserie, si nous avons l'info qu'il s'agit d'une porte bois en 43 dB au moment du traitement :

- > En huisserie bois : on passe d'une feuillure 46 iso à 56 (iso).
- > En huisserie métal : on passe d'une feuillure 48 iso à 58 (iso).

OBJECTIFS :

- > Répondre aux réclamations esthétiques et de mise en jeux des vantaux
- > Homogénéisation des profils de rives en 50mm
- > Fournir la possibilité de dégraisser les vantaux

PRODUITS CONCERNÉS :

- > CLIMAFONE 43
- > PREMAFONE 43


SITES CONCERNÉS :

- > KEYOR Thignonville
- > KEYOR Bazas
- > KEYOR Douvres-la-Délivrande


Les plans disponibles sur le site internet & outils aux commerciaux ont été modifiées en conséquence

- > PB 110-1V & PB 110-1V

DÉTAILS MODIFICATIONS

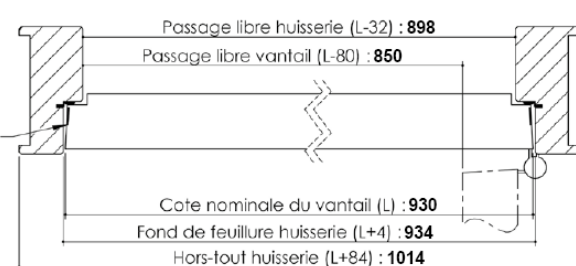

AVANT

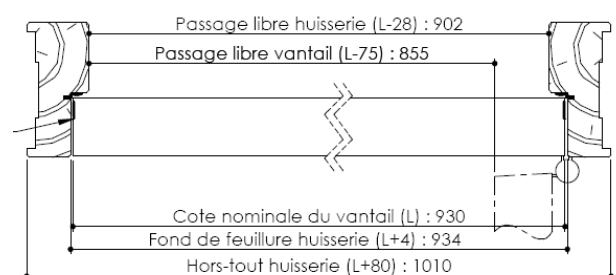

APRÈS